




Прочетете изцяло ръководството за експлоатация и приложената брошура „Гаранционна и допълнителна информация“. Следвайте съдържащите се в тях инструкции. Съхранявайте добре тези документи.

Функция / употреба

Дебеломерът за покритие служи за неразрушаващо измерване на дебелините на покрития по магнитно-индукционния принцип, съответно, принципа на вихровия ток. Основни приложения: Качествен контрол в бояджийски предприятия и в автомобилната индустрия, контрол на антикорозионни покрития върху материали при метални компоненти. Интегрирана памет за измерванията и статистически оценки за анализ на стойностите от измерването.

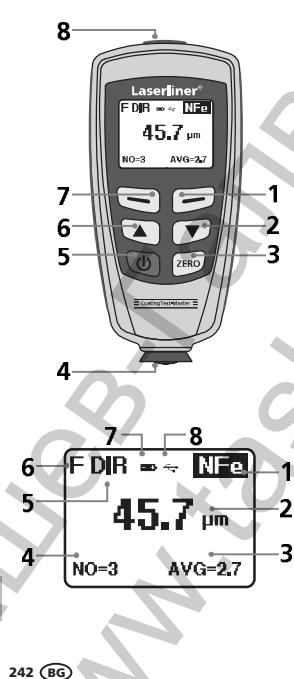

242 (BG)

Режим меню: прекъсване (ESC), назад

- 1 Режим измерване: LCD-осветление
- 2 Вкл/Изкл
- 3 Бутон за навигация надолу / надясно
- 4 Калибриране на нулата
- 5 Измервателна глава / сензор
- 6 Вкл/Изкл
- 7 Бутон за навигация нагоре/наляво
- 8 Меню; Избор, потвърждение
- 9 USB-интерфейс


NFe-показание: не съдържащи желязо материали

- 1 Fe-показание: съдържащи желязо материали
- 2 Стойност от измерване / единица
- 3 Статистическо показание: AVG, MAX, MIN, SDEV
- 4 Статистически брой измерени стойности
- 5 Работен режим: Директно (DIR), Група (GRO)
- 6 Принцип на измерване: N (принцип на вихровия ток); F (принцип на магнитната индукция)
- 7 FDIR -> NFe
- 8 Малко зареждане на батерията
- 9 Активна USB-връзка

CoatingTest-Master

1 Поставяне на батериите

Отворете батерийното отделение и поставете батерията съгласно символите за монтаж. При това спазвайте правилната полярност.

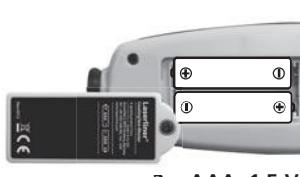


2 ON/OFF

3 Управление на менюто


Функциите и настройките в измервателното устройство се управляват чрез менюто. Чрез натискане на бутона „Меню“ се повиква менюто. Същият бутон служи също за избиране на отделните точки в менюто. За навигиране в менюто се използват бутоните „ \uparrow “ и „ \downarrow “. С бутона „Esc“ се излиза от изгледа на меню, съотв. показванието се връща в предходното подменю.

Съгласно тази логика на обслужване може да се изберат следващите настройки и точки от менюто.

Препоръчва се в началото да се запознаете с обслужването на измервателното устройство.



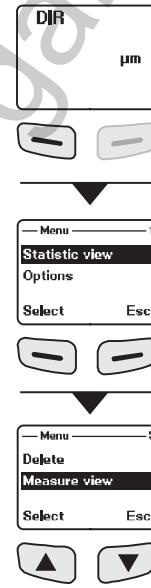


4 Опции

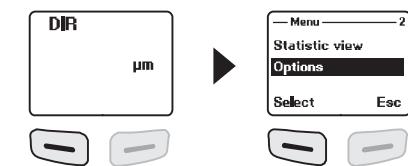


Measure mode	Режим Измерване Единичен режим: всяко отделно измерване се потвърждава със звуков сигнал и се запаметява междуинно. Продължителен режим: Непрекъснато измерване и запаметяване.	
	Работен режим Директно: за бързи измервания. Могат да се запаметят 80 измервания, но се изтриват щом устройството се изключи или се премине в групов режим. Група 1-4: за специфични серии измервания. За всяка група могат да се запаметят 80 измервания. Индивидуална настройка на стойностите на калибриране и граничните стойности във всяка група.	
Used probe	Настроен сензор Auto= Автоматична настройка на сензора Fe: Принцип на магнитната индукция No Fe: Принцип на вихровия ток	
	Единици μm, mils, mm	

CoatingTest-Master

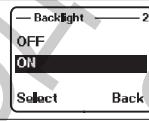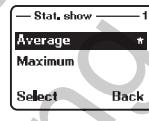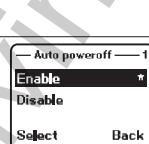Backlight Осветление на дисплея Вкл/Изкл	
LCD Statistic Показване на LCD статистиката (показание в режим на измерване) средна стойност Максимум Минимум Стандартно отклонение	
Auto power off Автоматично изключване Активиране: Изключване след 2 минути липса на активност. Деактивиране	


■ Статистическо показване

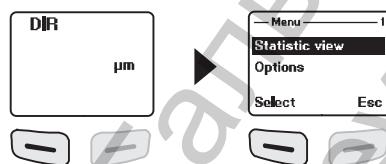


Статистическа оценка и показване на стойностите от измерването в рамките на избрания режим на измерване (директен режим или групов режим 1-4)

- Средна стойност
- Минимална стойност
- Максимална стойност
- Брой измервания
- Стандартно отклонение

За по-подробни данни за „средна стойност“ и „стандартно отклонение“ вижте точка 14.

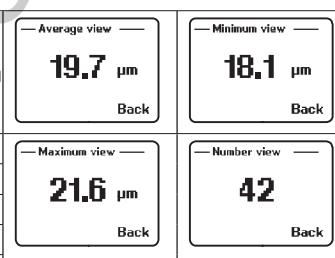

6 Функция Границна стойност

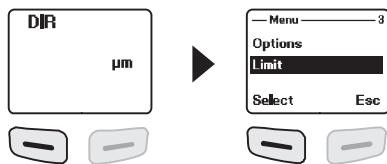

Limit setting	<p>Настройка на граничната стойност Настройка за превишаването, съответно недостигането на стойности от измерването. Стойности от измерването, които се намират извън граничните стойности, се сигнализират с предупредителен тон. Тази настройка може да се настрои от двата режима на измерване (директен или групов режим) преди, по време на или след серия измервания.</p> <p>Горна гранична стойност (High limit): Предупредителен тон при превишаване Долна гранична стойност (Low limit): Предупредителен тон при недостигане</p>
----------------------	---








Delete limit	<p>Изтриване на гранични стойности С тази настройка установените по-рано гранични стойности се изтриват, съответно се върща фабричната настройка. (high: 1250 μm, low: 0 μm)</p> <p>На следващия контролен въпрос трябва да се отговори с „Да“ (Yes) или „Не“ (No)</p>
---------------------	--



CoatingTest-Master

   ■ Изтриване / нулиране на паметта

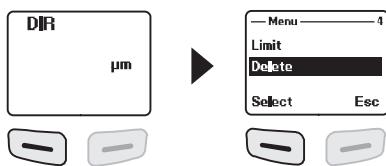

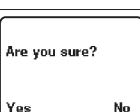Current data	Текущи данни С тази опция се изтрива последната измерена стойност. Статистиката се актуализира.	
All data	Изтриване на всички данни С тази опция могат да се изтритят всички данни в съответния работен режим.	
Group data	Изтриване на груповите данни Тази опция изтрива допълнително към функцията „Изтриване на всички данни“ и установените гранични стойности и едноточковите и двуточковите калибириани стойности.	
	На следващия контролен въпрос трябва да се отговори с „Да“ (Yes) или „Не“ (No).	


Заето място в паметта в директен режим: възможни са още измервания. Записаните като първи данни се презаписват и съответно се актуализира статистиката.

Заето място в паметта в групов режим: възможни са още измервания. На дисплея се появява отново „Full“ (Пълно). Не се презаписват данни от измерване и статистиката не се актуализира.

3 Показание на измерената стойност



4 Стартоване на режим на калибриране

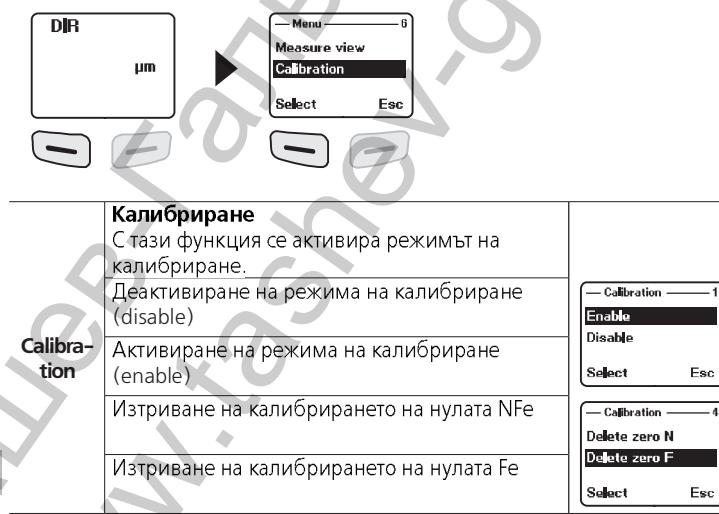

CoatingTest-Master

10 Калибиране на нулата

Включете устройството в режим на калибиране, както е описано в стъпка 9 и натискайте бутона „ESC“ дотогава, докато на дисплея се появи режимът на измерване. На дисплея могат да се покажат следните показания, които се отнасят до калибирането:

cal	Не е налице едноточково или двуточково калибиране	
cal 1-2	Налице е едноточково или двуточково калибиране	
zero	Не е налице калибиране на нулевата точка	
zero Y	Налице е калибиране на нулевата точка	

За да се предприеме калибиране на нулата трябва да се изпълнят следните стъпки:

1. Включете измервателното устройство без измервателната глава да има контакт с метален предмет
2. Активирайте режим „Единично измерване“ (точка 4, опции)
3. Поставете измервателната глава перпендикулярно върху доставения и непокрит със слой базов образец (винаги извършвайте калибирането върху чисти, непокрити със слой повърхности)
4. След процеса на измерване отново свалете измервателното устройство
5. Задръжте натиснат бутона „Zero“ 2 секунди
6. Повторете стъпки 3-5 няколко пъти.
7. Калибирането на нулевата точка е завършено. Режимът на калибиране трябва отново да се деактивира.

Измервателното устройство изчислява средната стойност от последните 5 калибирирания на нулевата точка и презписва съответната най-стара стойност. Препоръчва се калибиране на нулевата точка преди всяко ново измерване.

11 Едноточково калибиране

Едноточковото калибиране се препоръчва при измервания с много тънки дебелини на покритието. Включете устройството в режим на калибиране, както е описано в стъпка 9 и натискайте бутона „ESC“ дотогава, докато на дисплея се появи режимът на измерване. За да се предприеме едноточково калибиране трябва да се изпълнят следните стъпки:

1. Изпълнете калибиране на нулата, както е описано в стъпка 10
2. Поставете върху непокрития със слой покритие базов образец калибиращо фолио, което отговаря по дебелина на измерваната дебелина на покритие
3. Поставете вертикално измервателната глава
4. След процеса на измерване отново свалете измервателното устройство
5. Настройте дебелината на калибиращото фолио на дисплея с бутоните „“ / „“
6. Повторете стъпки 3-4 няколко пъти
7. Натиснете бутона „Zero“, за да се възприеме калибирането
8. Едноточковото калибиране е завършено. Режимът на калибиране отново трябва да се деактивира

12 Двуточково калибиране

Двуточковото калибиране се препоръчва при измервания върху грапави повърхности. Включете устройството в режим на калибиране, както е описано в стъпка 9 и натискайте бутона „ESC“ дотогава, докато на дисплея се появи режимът на измерване. За да се предприеме двуточково калибиране трябва да се изпълнят следните стъпки:

1. Изпълнете калибиране на нулата, както е описано в стъпка 10
2. Изпълнете едноточково калибиране, както е описано в стъпка 11, но с калибиращо фолио, което има по-тънко покритие, отколкото очакваната дебелина на измерваното покритие
3. Повторете стъпка 2 с калибиращо фолио, което има по-дебело покритие, отколкото очакваната дебелина на измерваното покритие
4. Натиснете бутона „Zero“, за да се възприеме калибирането
5. Двуточковото калибиране е завършено. Режимът на калибиране отново трябва да се деактивира

CoatingTest-Master

13 Връщане към фабрична настройка

За да се изтрият всички стойности от измерване, настройки и стойности от калибриране, измервателното устройство може да се върне към фабричните настройки. Трябва да се изпълнят следните стъпки:

1. Изключете измервателното устройство
2. Едновременно натискане на бутоните „ON/OFF“ и „ZERO“.
3. Пуснете „ON/OFF“ и задръжте натиснат „ZERO“
4. След процеса на стартиране трябва да се отговори с „Да“ или „Не“ на контролния въпрос за нулиране.



14 Средна стойност / стандартно отклонение

При няколко измервания средната стойност \bar{x} дава средното значение, при което стандартното отклонение (S_{dev}) е мярка за средното отклонение на отделните измерени стойности от тази средна стойност. При това по-големи стандартни отклонения показват по-голямо разсейване на серията измервания.

При нормални разпределения на измерванията 68% от измерените стойности са в границите $\bar{x} \pm (1 * S_{dev})$, 95% от измерените стойности са в границите $\bar{x} \pm (2 * S_{dev})$ и 99% от измерените стойности са в границите $\bar{x} \pm (3 * S_{dev})$

15 Съобщения за грешка


Код на грешка	Описание
Err1, Err2, Err3	Сензорът не е свързан правилно. Различаващ се сигнал.
Err 1	Грешка в сензора за вихров ток
Err 2	Грешка в сензора за магнитна индукция
Err 3	Грешка в двета сензора
Err 4, Err 5, Err 6	запазено
Err 7	Грешка в дебелината на слоя

! При повтарящи се съобщения за грешка се обърнете към вашия дилър или към сервиза на Laserliner.

16 Пренос на данни чрез USB

Софтуерът върху доставения CD позволява записаните данни да се пренесат на компютъра и да се използват за допълнителна обработка и документация. Поставете доставения CD в дисковото устройство и следвайте служебната програма за инсталация. След успешно инсталиране стартирайте приложението. Присъединете едната страна на доставения USB-кабел към Mini-USB порта на уреда, другия край към свободен USB-порт на вашия компютър.

Научете за по-нататъшното обслужване на софтуера от софтуерното ръководство върху DVD-то, което съдържа подробно описание на функциите.

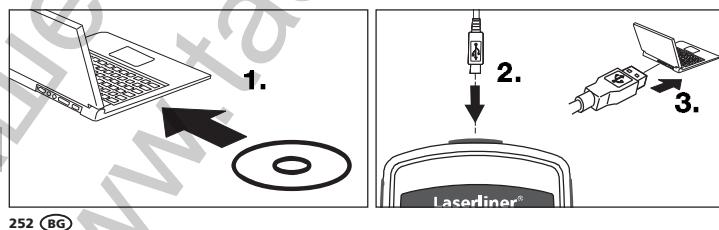

CoatingTest-Master

Технически характеристики		
Сензор	FE	NFe
Принцип на действие	Магнитна индукция	Вихров ток
Измервателен диапазон	0...1250 µm	0...1250 µm
Точност	0...850 µm / ± (3% +1 µm), 850...1250 µm / (±5%)	0...850 µm / ± (3% +1 µm), 850...1250 µm / (±5%)
Минимален радиус на оъване	1,5 mm	3 mm
Диаметър на най-малката измервана повърхност	ø 7 mm	ø 5 mm
Работна температура	0 °C...40 °C	
Макс. относителна влажност на въздуха	90 %	
Ел. захранване	2 x AAA	
Размери (Ш x В x Д)	50 x 110 x 23 mm	
Тегло	100 g	

Запазва се правото за технически изменения. 06.12

ЕС-разпоредби и изхвърляне

Уредът изпълнява всички необходими стандарти за свободно движение на стоки в рамките на ЕС.



Този продукт е електрически уред и трябва да се събира и изхвърля съгласно европейската директива относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО).



Още инструкции за безопасност и допълнителни указания ще намерите на адрес: www.laserliner.com/info