


# STANLEY®

## FATMAX®




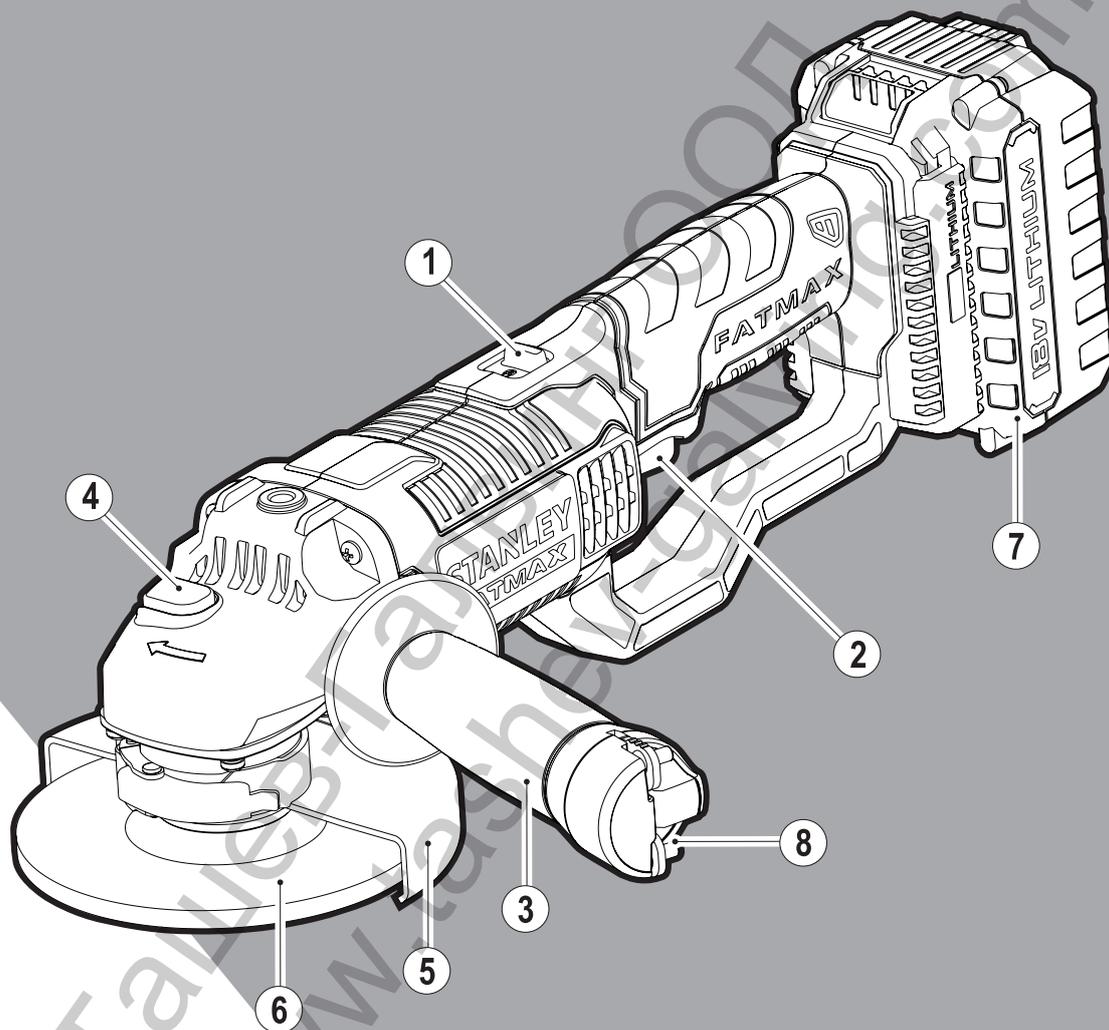






359204-14 BG

Превод на оригиналните инструкции

[www.stanley.eu](http://www.stanley.eu)

FMC761

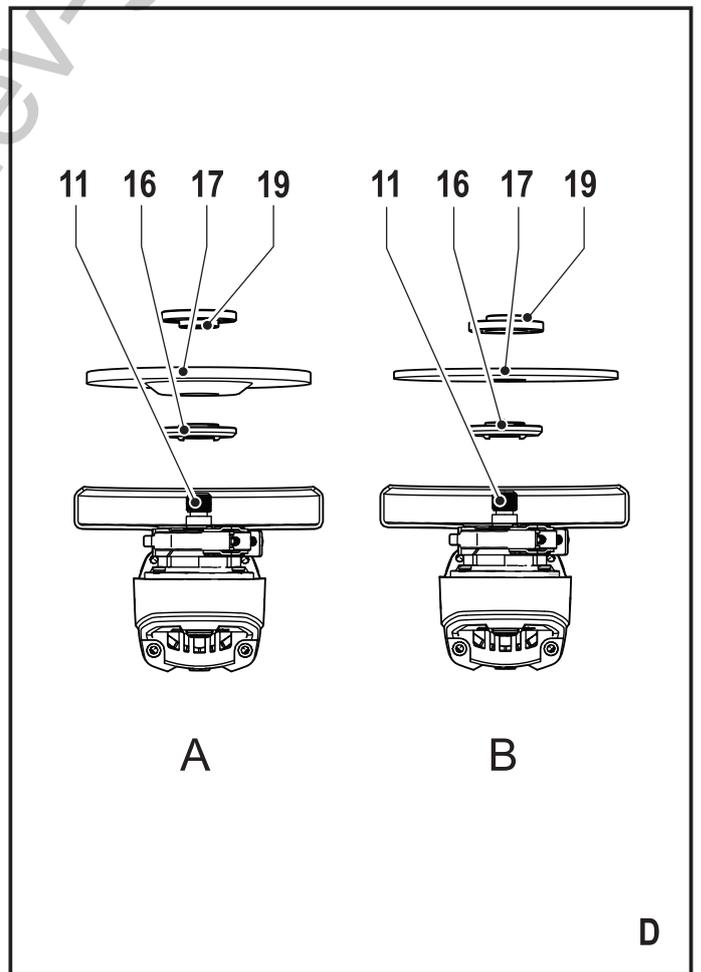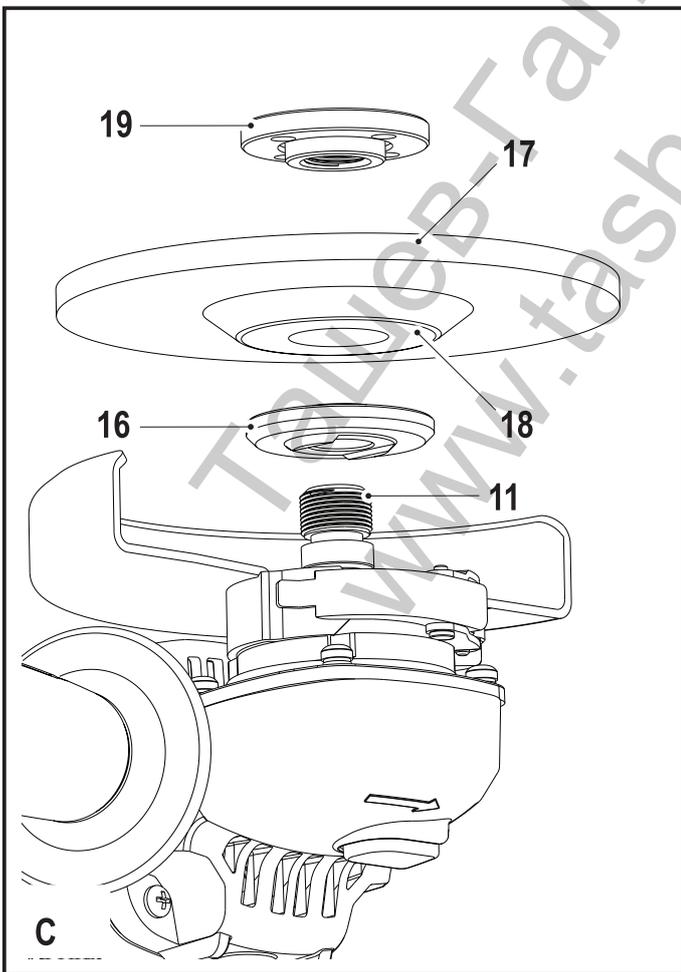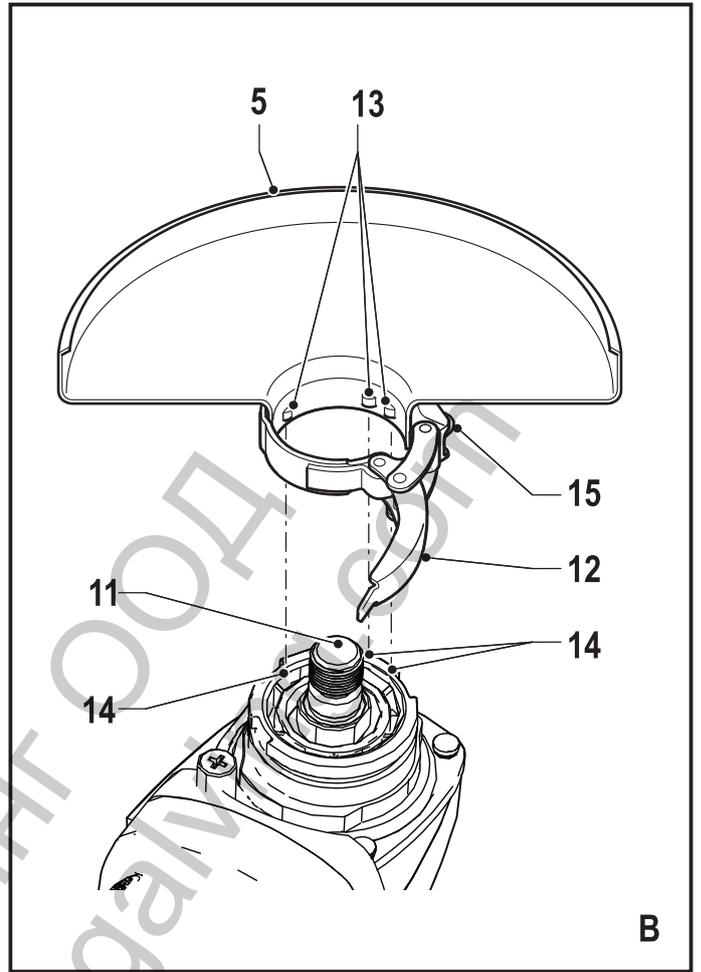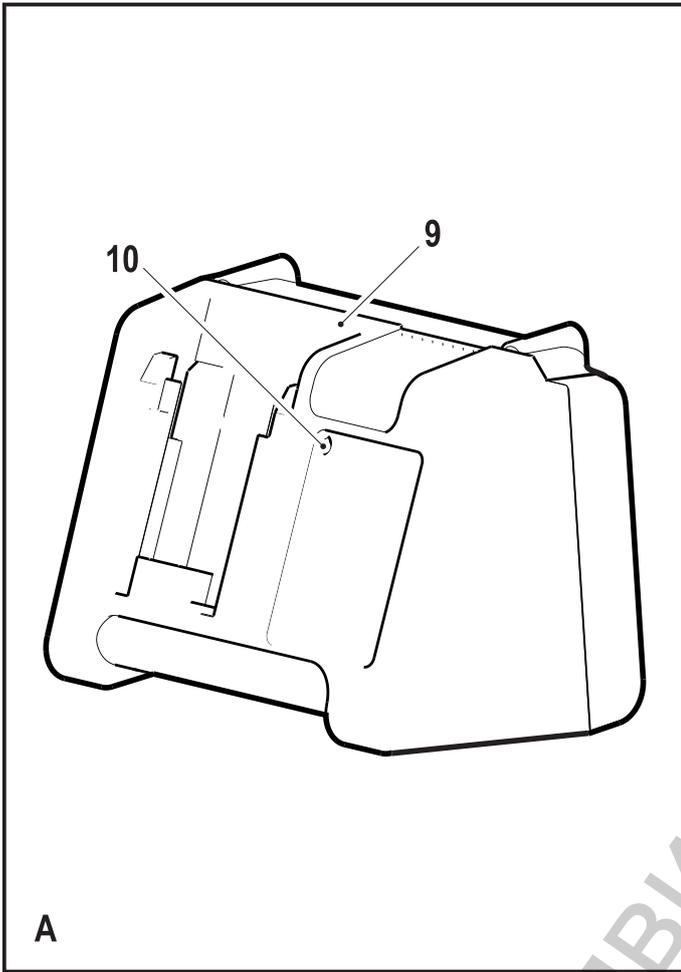

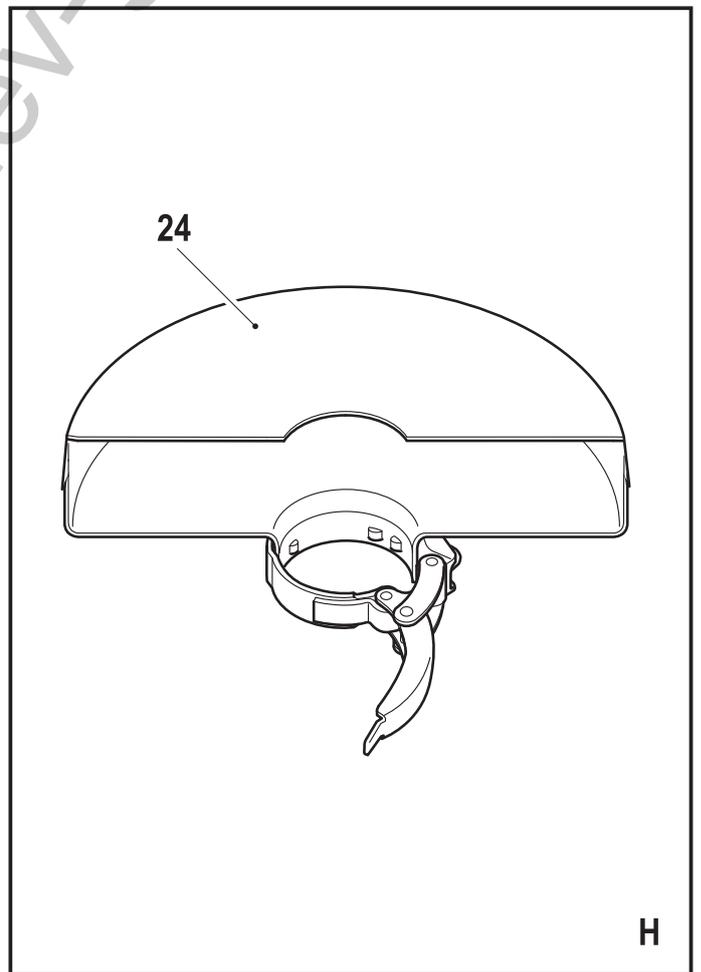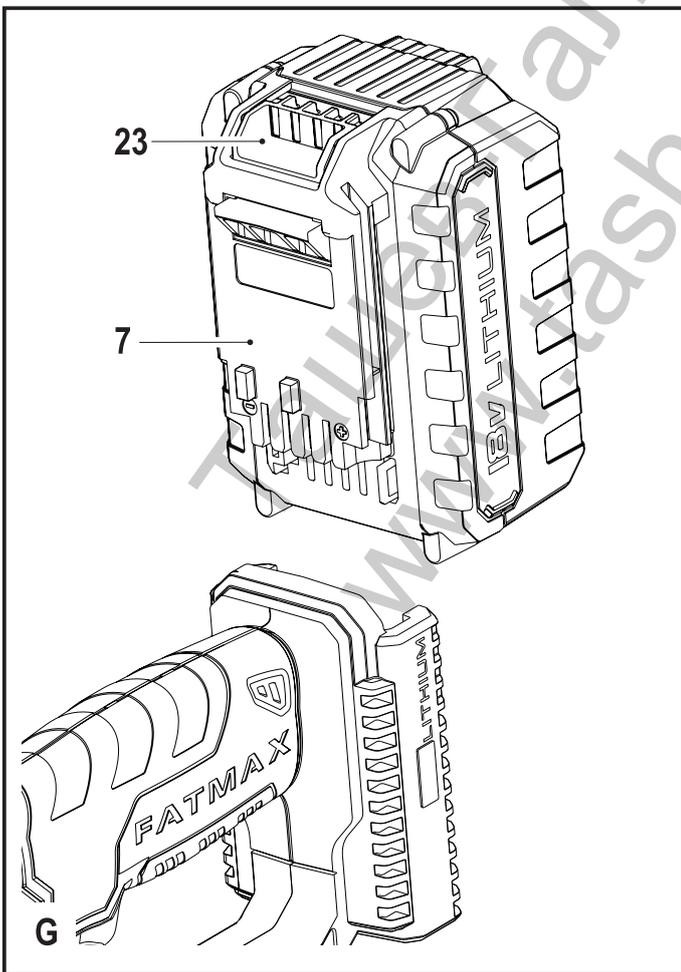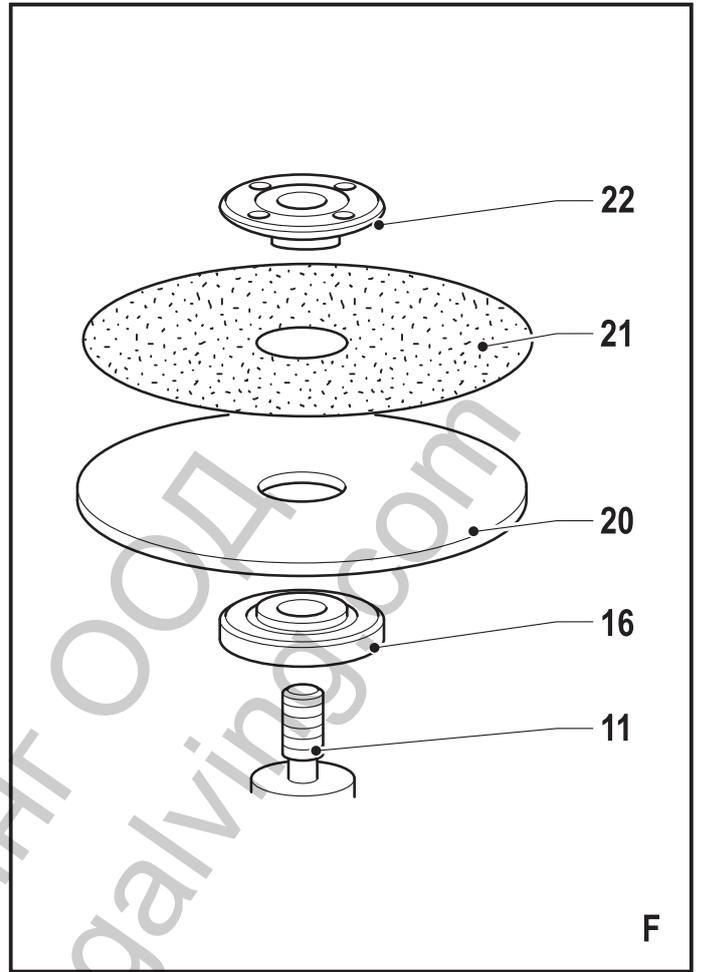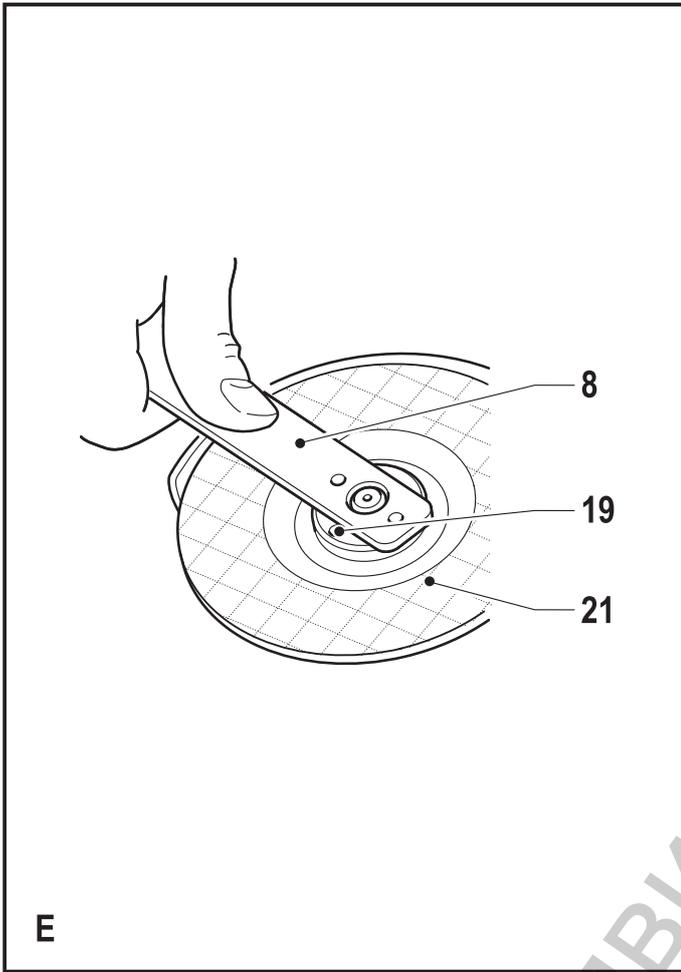

## Предназначение

Ъглошлайфът, произведен от Stanley Fat Max е предназначен за рязане на метал и зидария с помощта на подходящ вид режещи и шлифовъчни дискове. Инструментът трябва да бъде оборудван с подходящ предпазител. Този инструмент е предназначен за професионални и лични нужди на непрофесионални потребители.

## Инструкции за безопасност

### Общи предупреждения за безопасна работа с електроинструменти



**Предупреждение!** Прочетете всички предупреждения и инструкции за безопасност. Неспазването на предупрежденията и указанията, изброени по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

**Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки.** Терминът "електроинструмент" в предупрежденията, се отнася до захранвани (със захранващ кабел) или работещи на батерии (без захранващ кабел) електрически инструменти и машини.

1. **Безопасност на работното пространство**
  - а. **Пазете работното пространство чисто и добре осветено.** Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да доведат до трудова злополука.
  - б. **Не използвайте електроинструменти в експлозивна среда, като например наличието на запалителни течности, газове или прах.** Електроинструментите произвеждат искри, които могат да възпламенят праха или изпаренията.
  - в. **Дръжте деца и странични лица надалече, докато работите с електроинструмента.** Разсейванията могат да ви принудят да загубите контрол.
2. **Електрическа безопасност**
  - а. **Щепселите на електроинструмента трябва да са подходящи за използвания контакт. Никога, по никакъв начин не променяйте щепсела. Не използвайте адаптери за щепсела със заземени електрически инструменти.** Непроменените щепсели и контакти намаляват риска от токов удар.
  - б. **Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности, като например тръби, радиатори, готварски печки и хладилници.** Съществува повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.
  - в. **Не излагайте електроинструментите на дъжд и мокри условия.** Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар.
  - г. **Не злоупотребявайте с кабела. Никога не използвайте кабела за носене, дърпане или изключване на електроинструмента.** Пазете кабела далече от горещина, масло, остри ръбове или движещи се части. Повредените или оплетени кабели увеличават риска от токов удар.
3. **Лична безопасност**
  - а. **Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и използвайте разума си, когато работите с електроинструмента. Не използвайте електроинструмента, когато сте изморени или сте под влияние на наркотици, алкохол или лекарства.** Един миг разсеяност при работа с електроинструмент може да доведе до сериозни наранявания.
  - б. **Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете защита за очите.** Защитни средства като дихателна маска, неплъзгащи се обувки за безопасност, каска или защита на слуха, използвани при подходящи условия, ще намали трудовите злополуки.
  - в. **Предотвратяване на случайно задействане. Уверете се, че превключвателя е на позиция изключен преди да го свържете към източника на захранване и/или към батерийното устройство, преди да вземете или носите инструмента.** Носенето на електроинструмент с пръста на превключвателя или стартирането на електроинструменти, когато превключвателя е на позиция "включен", може да доведе до трудова злополука.
  - г. **Махнете всички регулиращи или гаечни ключове преди да включите електроинструмента.** Прикрепените към въртящите се части на електроинструмента гаечни или регулиращи ключове могат да доведат до наранявания.
  - д. **Не се протягайте прекалено. Стойте стабилно на краката си през цялото време.** Това позволява по-добър контрол над електроинструмента в непредвидими ситуации.
  - е. **Обличайте се подходящо. Не носете висящи дрехи или бижута. Пазете косата си, дрехите си и ръкавиците далече от движещите се части.** Висящи дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат захванати в движещите се части.
  - ж. **Ако са предоставени устройства за свързване на изпусканите пращинки или приспособления за събиране, уверете се, че са свързани и използвани правилно.** Използването на тези средства може да намали опасностите свързани с праха.
4. **Използване и грижа за електроинструментите**
  - а. **Не използвайте насила електроинструментите. Ползвайте подходящ електроинструмент за**
- д. **Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте удължителен кабел, удобен за използване на открито.** Използването на кабел, подходящ за употреба на открито, намалява риска от токов удар.
- е. **Ако не можете да избегнете работата с електроинструмент на влажно място, използвайте захранване с дефектоотоковата защита (ДТЗ), което на английски е Residual Current Device (RCD).** Използването на ДТЗ намалява риска от токов удар.

съответната работа. Подходящият електроинструмент ще свърши по-добре и по-безопасно работата, при темпото, за което е създаден.

- б. **Не използвайте електроинструмента, ако превключвателя не го включва и изключва.** Всеки електроинструмент, който не може да се контролира с превключвателя е опасен и трябва да се поправи.
  - в. **Изключете щепсела от захранването и/или батерията на електроинструмента преди извършването на каквото и да е регулиране, смяна на аксесоари или съхраняване на уреда.** Такива предварителни мерки за безопасност намаляват риска от нежелателно задействане на електроинструмента.
  - г. **Съхранявайте преносимите електроинструменти извън досега на деца и не позволявайте на непознати с електроинструмента и тези инструкции други хора да работят с електроинструмента.** Електроинструментите са опасни в ръцете на необучени потребители.
  - д. **Поддържайте електроинструментите.** Проверявайте за размествания в свързванията на подвижните звена, за счупване на части и всички други условия, които могат да повлияят на експлоатацията на електроинструментите. При повреда на електроинструмента, задължително го поправете преди да го използвате отново. Много трудови злополуки са причинени от лошо поддържани електроинструменти.
  - е. **Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти.** Правилно поддържаните режещи инструменти с остри остриета по-трудно могат да се огънат и по-лесно се контролират.
  - ж. **Използвайте електроинструментите, аксесоарите и допълнителните части към тях в съответствие с инструкциите, като взимате предвид работните условия и характера на работата.** Използването на електроинструмента за работи, различни от тези, за които е предназначен, може да доведе до опасни ситуации.
5. **Употреба и грижа за акумулаторен инструмент**
    - а. **Презареждайте само със зарядно, определено от производителя.** Зарядно, което е подходящо за един тип батерии може да създаде риск от пожар, когато се използват с друг тип батерии.
    - б. **Използвайте електроинструмента само с определените за него батерии.** Използването на друг вид батерии може да предизвика нараняване или пожар.
    - в. **Когато батерията не е в употреба, съхранявайте я далече от други метални предмети като кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други дребни метални предмети, които могат да направят връзка от един терминал до друг.** Последствията от късото съединение могат да бъдат изгаряния или пожар.
    - г. **При извънредни обстоятелства от батерията може да изтече течност; избягвайте контакт. Ако случай-**

но се появи контакт, облейте с вода. Ако докоснете очите си с течност, потърсете допълнителна медицинска помощ. Изтеклата от батерията течност може да причини дразнене и изгаряния.

- б. **Сервизно обслужване**
  - а. **Сервизното обслужване на вашия електроинструмент трябва да се извършва само от квалифицирано лице, като се използват само оригинални резервни части.** Това ще гарантира безопасната употреба на уреда.

### Допълнителни предупреждения относно безопасността при работа с електроинструменти



**Предупреждение!** Допълнителни предупреждения за безопасност при шлифоване, изглаждане, телена четка, полиране или абразивно отрязване.

- ◆ **Този електроинструмент е предназначен за шлифоване, изглаждане, телена четка, полиране или отрязване. Прочетете всички предупреждения, инструкции, илюстрации и технически характеристики, предоставени с този електроинструмент.** Неспазването на всички изброени по-долу инструкции може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.
- ◆ **Извършването на работи, за които електроинструмента не е предназначен, може да създаде опасност и да причини наранявания.**
- ◆ **Не използвайте приспособления, които не са специално разработени и препоръчани от производителя на инструмента.** Просто защото даден аксесоар може да бъде прикачен към електроинструмента, това не гарантира безопасна експлоатация.
- ◆ **Номиналната честота на въртене на аксесоара трябва да бъде равна поне на максималната скорост, обозначена на електроинструмента.** Аксесоари, които работят по-бързо от номиналната им скорост, може да се счупят и да се разлетят.
- ◆ **Външният диаметър и дебелината на вашия аксесоар трябва да бъде в рамките на номиналната мощност на вашия електроинструмент.** Неправилно оразмерените аксесоари не могат да бъдат правилно защитени или управлявани.
- ◆ **Резбовката на закрепващите елементи трябва да съвпада с резбовката на шпиндела на шлайфмашината. За аксесоари, монтирани с фланци, вътрешната дупка на аксесоара трябва да се побира в диаметъра на фланеца.** Аксесоари, които не отговарят на монтажното оборудване на електроинструмента ще са небалансирани, ще вибрират прекомерно и това може да доведе до загуба на контрол.

- ◆ **Не използвайте повредени аксесоари.** Преди всяка употреба проверявайте аксесоари като абразивни дискове за дълбоки одрасквания и пукнатини, опорните подложки за пукнатини, износване или прекомерно изтъркване, телената четка за отхлабване или закъсани жици. Ако електроинструмента или аксесоара е изпускан, проверете за повреда или инсталирайте изправен аксесоар. След проверка и инсталиране на аксесоар, отдалечете себе си и всички присъстващи лица на безопасно разстояние от обхвата на ротация на аксесоара и стартирайте електроинструмента с максимална скорост без натоварване за една минута. Повредените аксесоари обикновено се разпадат по време на изпробване.
- ◆ **Носете лични защитни средства.** В зависимост от приложението, използвайте защита за лицето, защитна маска или защитни очила. Ако е необходимо, носете маска, защита за слуха, предпазни ръкавици и работна престилка, която може да спира малки абразивни частици или детайли. Защитата за очите трябва да е в състояние да спре летящи отломки в резултат от извършването на различни работи. Защитната маска или респиратора трябва да са в състояние да филтрират частиците, получени в резултат на вашата работа. Продължителното излагане на високо интензивен шум може да доведе до загуба на слуха.
- ◆ **Дръжте страничните лица на безопасно разстояние от работното си място.** Всеки, който трябва да присъства на работното място, трябва да носи защитни средства. По всяко време може да излетят части от работните съоръжения и да причинят нараняване извън зоната на работа.
- ◆ **Дръжте електроинструмента за изолираните повърхности при извършване на операция, при която представката за рязане може да засегне скрито окабеляване или собствения си кабел.** Прерязването на кабел под напрежение може да зареди с ток металните части на електроинструмента, в резултат на което оператора може да получи токов удар.
- ◆ **Поставете кабела така, че да не може да е в досег с въртящите се аксесоари.** Ако загубите контрол, кабелът може да бъде срязан или захванат и ръкава ви може да бъде издърпана от въртящия се аксесоар.
- ◆ **Никога не оставяйте електроинструмента долу, докато аксесоара не е напълно спрял.** Въртящият се аксесоар може да влезе в досег с повърхността и да издърпа уреда извън вашия контрол.
- ◆ **Не задействайте електроинструмента, докато го носите отстрани до вас.** При случаен контакт с въртящия се аксесоар, вашата дреха може да

бъде захваната и така да придърпа аксесоара към вашето тяло.

- ◆ **Редовно почиствайте въздушните вентили на електроинструмента.** Вентилаторът на мотора ще вкарва прах в кожуха и прекомерното натрупване на метални пращинки може да причини опасности с електричеството.
- ◆ **Не работете с електроинструмента в близост до запалителни материали.** Тези материали могат да се подпалят от искри.
- ◆ **Не използвайте аксесоари, които изискват течни охладители.** Използването на вода или други течни охладители може да доведе до токов удар.

**Забележка:** По-горното предупреждение не се отнася за електроинструменти, които са създадени специално за употреба с течна система.

### Откат и свързани с това предупреждения

Откатът е внезапна реакция на защипано или извито въртящо се колело, опорна подложка, четка или друг аксесоар. Защипването или извиването водят до бързо блокиране на въртящия се аксесоар, който от своя страна причинява неконтролируемият електроинструмент да бъде насочен в посока, обратна на въртенето на аксесоара до точка на огъване.

Например, ако едно абразивно колело се извие или защипе от обработвания детайл, ръбът на колелото, който влиза в точката на защипване може да задълбае в повърхността на материала и да причини изхвърчането или откат на колелото. Колелото може да отскочи към оператора или в обратна посока от него, в зависимост от посоката на движение на колелото в точката на защипване. Абразивните колела може, също така, да се счупят при тези обстоятелства.

Отката може да е резултат и от неправилната употреба на електроинструмента и/или от неправилни процедури или условия на работа и може да се избегне, като се вземат подходящи предпазни мерки, както е дадено по-долу.

- ◆ **Дръжте здраво електроинструмента и позицията на тялото и ръката ви трябва да ви позволява да сте стабилни за силата на отката.** Винаги използвайте допълнителна дръжка, ако ви е предоставена, за максимален контрол върху реакцията при откат или въртене по време на стартирането. Операторът трябва да контролира реакциите на въртящия момент или силите на отката, ако са взети подходящи предпазни мерки.
- ◆ **Никога не поставяйте ръката си близо до въртящия се аксесоар.** Аксесоарът може да се върне върху ръката ви.
- ◆ **Не поставяйте тялото си в зоната, където електроинструмента ще се движи при евентуален откат.** Откатът ще отхвърли инструмента

в противоположна на движението на колелетата посока в точката на шлифование.

- ◆ **Работете с повишено внимание, когато работите върху ъгли, остри краища и т.н. Избягвайте отскачане и притриване на аксесоара.** Ъглите, острите ръбове и подскачането могат много вероятно да получат прекалено притриване с въртящия се аксесоар и това да доведе до загуба на контрол или до откат.
- ◆ **Не прикрепвайте острие за дърворезба на верижен трион или назъбено острие на трион.** Такива остриета могат да създадат чести откати и загуба на контрол.

### Предупреждения относно безопасността при шлифование и абразивно отрязване

- ◆ **Използвайте само такива колела, които са препоръчани за вашия инструмент и специфичните предпазители, предназначени за избраното колело.** Колела, които не са съвместими със съответния електроинструмент, не могат да бъдат адекватно предпазвани и не са безопасни.
- ◆ **Шлифовъчната повърхност на притиснатите в центъра дискове трябва да се монтира под равната повърхност на улея на предпазителя.** Неправилно монтираните колела, които се подават от плоскостта на улея на предпазителя, не могат да бъдат адекватно защитени.
- ◆ **Предпазителят трябва да е закрепен здраво към електроинструмента и поставен за максимална безопасност, за да може колкото се може по-малка част от колелото да бъде изложена към оператора.** Предпазителят помага със защитата на оператора от счупени части от колелото, както и от инцидент, свързан с докосване на колелото и искри, които могат да запалят облеклото.
- ◆ **Колелата трябва да се използват само за препоръчителните приложения. Например: не шлифвайте със страничната част на колело за отрязване.** Колелата за абразивно рязане са предназначени за периферно шлифование, при оказването на странична сила върху тези колела, може да ги разклати.
- ◆ **Винаги използвайте неповредени фланци за колела, които са правилен размер и форма за вашето избрано колело.** Подходящите фланци за колелото го поддържат, с което се намалява възможността от счупване на колелото. Фланците на колелата за отрязване може да се различават от тези за шлифовъчното колело.
- ◆ **Не използвайте износени колела от по-големи електроинструменти.** Колело, което е предназначено за по-големи електроинструменти не е подходящо за по-високата скорост на по-малките инструменти и може да се пръсне.

### Допълнителни предупреждения за безопасност, специфични за абразивното рязане

- ◆ **Не "задръствайте" колелото за рязане или не прилагайте прекомерно налягане. Не се опитвайте да правите прекомерно дълбок разрез.** Прекаленото напрежение на колелото увеличава натоварването и чувствителността към усукване или огъване на колелото при рязане и възможността от откат или счупване на колелото.
- ◆ **Не поставяйте тялото си в положение на една линия с и зад въртящото се колело.** Когато колелото при работа се отдалечава от тялото ви, евентуален откат може да предизвика насочване на въртящото се колело и на електроинструмента директно към вас.
- ◆ **Когато колелото се огъва или когато рязането се прекъсва по някаква причина, изключете електроинструмента и го дръжте неподвижно до пълното спиране на колелото. Никога не се опитвайте да свалите режещото колело от разреза, докато е в движение, иначе може да се появи откат.** Проучете и вземете мерки, за да елиминирате причината за огъване на колелото.
- ◆ **Не рестартирайте рязането в самият детайл за рязане. Оставете колелото да достигне пълни обороти и внимателно го въведете в разреза.** Колелото може да се огъне, да се приближи или да направи откат, ако електроинструмента се рестартира в детайла за рязане.
- ◆ **Чрез опорни панели или прекалено големи детайли за обработка може да се минимизира риска от защипване на колелото или откат.** Големите детайли имат склонност да се огъват под собствената си тежест. Опорите трябва да бъдат поставени под детайла в близост до линията на рязане и в близост до ръба на детайла от двете страни на колелото.
- ◆ **Бъдете особено внимателни, когато правите "дъжен разрез" в съществуващите стени или други слепи зони.** Издаденото колело може да реже газове или водни тръби, електрически кабели или предмети, което може да доведе до откат.

### Предупреждения за безопасност специално при заглаждане

- ◆ **Не използвайте прекомерно голяма диск шкурка. Следвайте препоръките на производителя при избора на заглаждаща хартия.** По-голяма шкурка, простираща се извън подложката за заглаждане, представлява опасност от разкъсване и може да доведе до претриване, разкъсване на диска или откат.

## Предупреждения за безопасност специално при полиране

- ◆ Не допускайте никаква свободно стояща част от полиращият диск или неговите прикачени нишки да се въртят свободно. Скрийте или подрежете всички свободно висящи нишки от приложението. Свободно стоящите и въртящите се прикрепени нишки могат да ви оплетат пръстите или да счупят обработвания детайл.

## Предупреждения за безопасност специално при телено четкане

- ◆ Имайте предвид, че телената четка остава без телчета по време на рутинна работа. Не прилагайте извънредно напрежение на жиците, като прилагате извънреден товар на четката. Телените четки могат лесно да преминат през лека текстилна материя и/или кожа.
- ◆ Ако употребата на препоръчителните защитници се отнася до телената четка, не допускайте намеса на теленото колело или четка с защитник. Теленото колело или четка може да се увеличава на диаметър поради работна натовареност и центрофужните сили.



**Предупреждение!** При контакт с или при вдишване на прах, произтичащ от шлифование на различни предмети, може да застраши здравето на оператора и стоящите наблизо лица. Носете противопрахова маска, специално предназначени за защита от прах и дим и се уверете, че присъстващите или влизачи в работното място лица също са защитени.

## Безопасност на другите

- ◆ Този уред не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или с липса на знания, освен ако не са под наблюдение или не са били инструктирани относно употребата на устройството от човек, отговорен за тяхната безопасност.
- ◆ Децата трябва да се наблюдават постоянно, за да не си играят с уреда.

## Допълнителни рискове.

Допълнителни рискове има, когато използвате инструмент, който не е включен в предупрежденията за безопасност. Тези рискове могат да бъдат причинени от неправилна употреба, продължителна употреба и др.

Дори и с прилагането на съответните разпоредби за безопасност и използването на предпазни средства, съществуват допълнителни рискове, които не могат да бъдат избегнати. Те включват:

- ◆ Наранявания, причинени от докосване до въртящи се/движещи се части.
- ◆ Наранявания, причинени от смяна на части, остриета или аксесоари.

- ◆ Наранявания, причинени от продължителна употреба на инструмента. Когато използвате някой инструмент за по-продължително време, трябва да правите редовни паузи.
- ◆ Увреждане на слуха.
- ◆ Опасност за здравето, причинена от вдишването на прах в резултат от употребата на вашия инструмент (пример:- работа с дърво, особено с дъб, бук и MDF.)

## Вибрация

Стойностите на декларираното ниво на излъчвани вибрации, които са обявени в техническите данни и в декларацията за съответствие, са измерени в съответствие със стандартен метод за тестване, предоставен от EN 60745 и може да се използва за сравнение на един инструмент с друг. Декларираните стойности на излъчваните вибрации могат, също така, да бъдат използвани при предварителната оценка за излагането.

**Предупреждение!** Стойностите на излъчваните вибрации по време на активна употреба на електроинструмента могат да бъдат различни от декларираната стойност, в зависимост от начина на използване на инструмента. Нивото на вибрации може да се увеличи над обявените стойности.

При оценяване на вибрациите на излагане за определяне на мерките за безопасност, изисквани от 2002/44/ЕО за защита на лица, които редовно използват електрически инструменти като наемни работници, трябва да се направи оценка на излагането на вибрации, действителните условия на употреба и начина, по който се използва инструмента, включително като се вземат предвид всички части на работния цикъл, като например време, когато инструмента е изключен и когато се работи на празен ход, в допълнение към времето за задействане.

## Етикети по инструмента

На инструмента са показани следните пиктограми:



**Предупреждение!** За да се намали риска от нараняване, потребителят трябва да прочете инструкциите в ръководството.



Носете защитни очила или маска, когато използвате инструмента.



Носете защита за слуха, когато работите с този инструмент.

## Допълнителни инструкции за безопасност за батерии и зарядни устройства

### Батерии

- ◆ В никакъв случай не се опитвайте да ги отваряте.
- ◆ Не излагайте батерията на вода.

- ◆ Не съхранявайте на места, където температурите могат да надвишат 40 °С.
- ◆ Зареждайте само при температура на околната среда между 10 °С и 40 °С.
- ◆ Зареждайте само, като използвате предоставеното с инструмента зарядно устройство.
- ◆ Когато изхвърляте батерии, следвайте инструкциите от раздела "Защита на околната среда".



**Да не се опитва зареждане на повредени батерии.**

### Зарядни устройства

- ◆ Използвайте вашето зарядно устройство Stanley Fatmax само за зареждане на батерията в този инструмент, с който е предоставен. Други батерии може да избухнат и да причинят наранявания и щети.
- ◆ Никога не се опитвайте да зареждате незаредени се батерии.
- ◆ Незабавно заменяйте повредените кабели.
- ◆ Не излагайте зарядното устройство на вода.
- ◆ Не отваряйте зарядното устройство.
- ◆ Не експериментирайте със зарядното устройство.



Зарядното устройство е предназначено само за работа на закрито.



Прочетете инструкциите преди употреба.

### Електрическа безопасност



Вашето зарядно устройство е двойно изолирано; затова не се изисква заземяване. Винаги проверявайте дали захранващото напрежение отговаря на напрежението на табелката. Никога не се опитвайте за подмяна на зарядното устройство с обикновен захранващ кабел.

- ◆ Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от производителя или от оторизиран сервизен център на Stanley Fat Max, за да се предотврати злополука.

### Характеристики

Вашият инструмент има всички или някои от следните характеристики.

1. Заклучващ превключвател
2. Пусков превключвател
3. Странична дръжка
4. Заклучване на шпиндела
5. Предпазител при шлайфане
6. Шлифоващ диск
7. Батерия
8. Двущифтов гаечен ключ

фиг. А

9. Зарядно устройство на батерия
10. Индикатор за зареждане

### Допълнителни приспособления

Инструментът е снабден с предпазител само при шлифване. Ако уредът трябва да извършва рязане, тогава трябва да се постави подходящ за целта предпазител (24, Фиг. Н). Подходящ предпазител при рязане е номера на резервни части 1004683-29 е на разположение и може да бъде снабден от сервизните центрове на Stanley Fat Max. Допълнителна информация за видове предпазители и аксесоари можете да намерите в Таблицата за шлайфане и рязане, която може да се намери на гърба на този езиков раздел. Работата на вашия инструмент зависи от използваните допълнителни приспособления. Приспособленията на Stanley Fat Max са създадени по стандарти за високо качество с цел да повишат ефективността на работа на вашия инструмент. Чрез използването на тези допълнителни приспособления вие ще получите най-доброто от работата с вашия инструмент.

### Монтаж

**Предупреждение!** Преди сглобяването, свалете батерията от инструмента.

### Поставяне и сваляне на предпазителя (фиг. В)

Инструментът е снабден с предпазител само при шлифване. Ако уредът трябва да извършва рязане, тогава трябва да се постави подходящ за целта предпазител (24, Фиг. Н). Подходящ предпазител при рязане е номера на резервни части 1004683-29 е на разположение и може да бъде снабден от сервизните центрове на Stanley Fat Max.

### Монтаж

- ◆ Поставете инструмента на маса, като шпиндела (11) сочи нагоре.
- ◆ Освободете заключването на скобата (12) и дръжте предпазителя (5) над инструмента, както е показано.
- ◆ Подравнете зъбците (13) с гнездата (14).
- ◆ Натиснете надолу предпазителя и го завъртете по посока, обратна на часовниковата стрелка до желаната позиция.
- ◆ Затегнете закрепващото заключване (12) за да закрепите добре предпазителя към инструмента.
- ◆ Ако е необходимо затегнете болта (15) за да увеличите силата на затягане.

### Сваляне

- ◆ Освободете закрепващата ключалка (12).
- ◆ Въртете предпазителя по посока на часовниковата стрелка, за да изравните зъбците (13) с гнездата (14).
- ◆ Свалете предпазителя от инструмента.

**Предупреждение!** Никога не използвайте инструмента без предпазителя.

### Монтиране на страничната дръжка

- ◆ Закрепете с винтове страничната дръжка (3) към една от монтажните дупки на инструмента.

**Предупреждение!** Винаги използвайте страничната дръжка.

### Монтиране и сваляне на дискове за шлифване, режещи дискове или шлайф подложки (фиг. С - Е)

Винаги използвайте правилният вид диск за вашето приложение. Винаги използвайте правилния вид диск за вашето приложение.

#### Монтаж

- ◆ Монтирайте предпазителя, както е описано по-горе.
- ◆ Поставете вътрешният фланец (16) на шпиндела (11), както е показано (фиг. С). Уверете се, че фланеца е правилно поставен на плоските страни на шпиндела.
- ◆ Поставете диска (17) на шпиндела (11), както е показано (фиг. С). Ако дискът има издигнат център (18), уверете се, че издигнатия център сочи към вътрешния фланец.
- ◆ Уверете се, че дискът е поставен правилно на вътрешния фланец.
- ◆ Поставете външния фланец (19) на шпиндела. Когато монтирате диска за шлифване, издигнатия център на външния фланец трябва да сочи към диска (А във фиг. D). Когато монтирате диска за рязане, издигнатия център на външния фланец трябва да сочи в различа посока от тази на диск (В във фиг. D).
- ◆ Пазете шпиндела заключен (4), натиснат надолу и затегнете външния фланец, като използвате двуполюсен гаечен ключ (8) (фиг. Е).

#### Сваляне

- ◆ Дръжте ключалката на шпиндела (4) натисната и разхлабете външния фланец (19), като използвате двуполюсния ключ (8) (фиг. D).
- ◆ Свалете външния фланец (19) и диска (17).

### Монтиране и сваляне на шлифовашите поддържащи подложки (фиг. Е и F)

За заглаждането е необходима поддържаща подложка. Поддържащата подложка е на разположение от вашия дилър на Stanley Fat Max като аксесоар.

#### Монтаж

- ◆ Поставете вътрешният фланец (16) на шпиндела (11), както е показано (фиг. F). Уверете се, че фланеца е правилно поставен на плоските страни на шпиндела.
- ◆ Поставете поддържащата подложка (20) на шпиндела.

- ◆ Поставете шлифовъчния диск (21) на поддържащата подложка.
- ◆ Поставете външния фланец (22) на шпиндела с издигнатия център, който е насочен делече от диска.
- ◆ Пазете шпиндела заключен (4), натиснат надолу и затегнете външния фланец, като използвате двуполюсен гаечен ключ (8) (фиг. Е). Уверете се, че външния фланец е монтиран правилно, и че дискът е здраво закрепен.

#### Сваляне

- ◆ Пазете ключалката на шпиндела (4) натисната и разхлабете външния фланец (19), като използвате двуполюсен гаечен ключ (8) (фиг. Е).
- ◆ Свалете външния фланец (19), заглаждащия диск (21) поддържащата подложка (20).

### Поставяне и премахване на дисковете с главина и конуси

Дисковете с главина се монтират направо на резбования шпиндел M14 (11).

**Внимание!** За да намалите риска от нараняване, носете работни ръкавици, когато работите с телени четки и дискове. Тези аксесоари може да са остри.

**Внимание!** За да намалите риска от повреда на инструмента, диска или четката, не трябва да докосвате предпазителя, когато е монтират или в употреба. Може да се стигне до незабележими щети в аксесоара, което може да причини изхвърчане на тел от части на аксесоара.

#### Монтаж

- ◆ Завийте диска с главина или конуса на шпиндела (11) на ръка.
- ◆ Дръжте заключването на шпиндела (4) натиснат и затегнете главината на диска или конуса с гаечен ключ.

#### Сваляне

- ◆ Дръжте заключването на шпиндела (4) натиснат и разхлабете главината на диска или конуса с гаечен ключ.
- ◆ Свалете диска или конуса от шпиндела (11).

### Поставяне и сваляне на батерията (фиг. G)

- ◆ За да поставите батерията (7), трябва да я подравните спрямо приемната кутия на инструмента. Плъзнете батерията в приемната кутия и я бутнете, докато не щракне на място.
- ◆ За да свалите батерията, натиснете бутона за освобождаване (23), докато в същото време издърпвате батерията навън от кутията.

### Употреба

**Предупреждение!** Оставете инструмента да работи със собствената си скорост. Не претоварвайте.

- ◆ Бъдете подготвени за снопове искри, когато диска за заглаждане или този за рязане докосват обработвания детайл.
- ◆ Винаги поставяйте инструмента по такъв начин, че предпазителя за предоставя оптимална защита от шлифовация или режещия диск.

### Зареждане на батерията (Фиг. А)

Батерията трябва да се зареди преди първата употреба и всеки път, когато не може да произведе достатъчно мощност при извършване на работа, която е била лесно изпълнима преди това. Батерията може да се загрее по време на зареждането; това е нормално и не представлява проблем.

**Предупреждение!** Не зареждайте батерията при температура на околната среда по-ниска от 10 °C или над 40 °C. Препоръчителна температура на зареждане: приблизително 24 °C.

**Забележка:** Зарядното устройство няма да зарежда батерията, ако температурата на клетката е под приблизително 10 °C или над 40 °C. Батерията трябва да се остави в зарядното устройство и зареждането ще започне автоматично, когато температурата на клетката се затопли или охлади.

- ◆ За да заредите батерията (7), вкарайте я в зарядното устройство (9). Батерията ще пасне само в зарядното устройство по един начин. Не насилвайте. Уверете се, че батерията е напълно поставена в зарядното устройство.
- ◆ Включете зарядното устройство и го свържете към контакт.

Индикаторът за зарядност (10) ще присветне.

Зареждането е завършено, когато индикаторът за зареждане (10) започне да свети непрекъснато. Зарядното устройство и батерията могат да бъдат оставени включени за неограничено дълго време. Светещият диод ще се включва, когато зарядното устройство дозарежда батерията.

- ◆ Заредете изпразнените батерии в рамките на 1 седмица. Животът на батерията ще се съкрати многократно, ако се съхранява в изпразнено състояние.

### Оставяне на батерията в зарядното устройство

Зарядното устройство и батерийният пакет могат да бъдат оставени свързани с непрекъснато светеща светодиодна лампа. Зарядното устройство ще запази батерийният пакет напълно зареден.

### Диагностика на зарядното устройство

Ако зарядното устройство индицира слаба или повредена батерия, индикаторът за зареждане (10) ще присветва червено с бързо темпо. Продължете както следва:

- ◆ Поставете отново батерията (7).
- ◆ Ако индикаторът за зареждане продължи да премигва бързо в червено, използвайте различна батерия, за да установите дали процесът на зареждане работи правилно.
- ◆ Ако другата батерия се зарежда правилно, оригиналната батерия е дефектна и трябва да бъде върната на сервизен център за рециклиране.
- ◆ Ако новата батерия дава същата индикация, както оригиналната батерия, отнесете зарядното устройство за тестване в оторизиран сервизен център.

**Забележка:** Може да ви отнеме до 30 минути, за да потвърдите дали батерията е дефектна. Ако батерията е прекалено гореща или студена, светлинният диод ще присветва в червено, бързо и бавно, равномерно и повтаряемо.

### Включване и изключване

- ◆ За да включите, плъзнете отключващият превключвател (1) напред, след това натиснете и задръжте пусковия превключвател (2).
- ◆ За да изключите, освободете пусковия превключвател (2).

**Предупреждение!** Не включвайте и не изключвайте инструмента, докато е при натоварване.

**Предупреждение!** Винаги плъзгайте заключващия превключвател (1) назад в заключена позиция, когато инструмента не е в употреба.

### Съвети за оптимална употреба

- ◆ Дръжте здраво инструмента с една ръка около страничната дръжка и с другата ръка около основната дръжка.

### Шлайфане на повърхност с шлайф дискове

- ◆ Оставете инструмента да достигне пълни обороти преди да докоснете инструмента в работната повърхност.
- ◆ Приложете минимално налягане към работната повърхност, като оставите инструмента да работи на високи обороти. Темпото на шлайфане е най-голямо, когато инструментът работи при високи обороти.
- ◆ Поддържайте ъгъл от 20° до 30° между инструмента и работната повърхност.
- ◆ Непрекъснато движете инструмента напред и назад, за да се избегне образуването на драскотини в работната повърхност.
- ◆ Свалете инструмента от работната повърхност преди да изключите инструмента. Оставете инструмента да спре да се върти преди да го поставите долу.

### Шлайфане на ръбове с шлайф дискове

Дискове, използвани за рязане и шлайфане на ръбове може да се счупят или отскочат, ако са огънати или из-

вити, докато инструмента се използва за отрязване или дълбоко шлайфане. За да намалите риска от сериозно нараняване, ограничете употребата на тези дискове със стандартен предпазител Тип 27 за плитко рязане и назъбване (по-малко от 1/2 инча (13 мм) в дълбочина). Отворената страна на предпазителя трябва да се постави далече от оператора. За по-дълбоко рязане със срязващ диск Тип 1, използвайте затворен предпазител Тип 1. Вижте графиката за Шлайфане и рязане, която може да се намери на гърба на раздел език.

- ◆ Оставете инструмента да достигне пълни обороти преди да докоснете инструмента в работната повърхност.
- ◆ Приложете минимално налягане към работната повърхност, като оставите инструмента да работи на високи обороти. Темпото на шлайфане е най-голямо, когато инструментът работи при високи обороти.
- ◆ Поставете се така, че отворената долна част на диска да сочи далече от вас.
- ◆ След като започнете да режете и сте направили разрез в обработвания детайл, не променяйте ъгъла на рязане. Промяната на ъгъла ще причини огъване на диска и може да доведе до счупване на диска. Дисковете за шлифване на ръбовете не са създадени за издържане на страничен натиск, причинен от огъване.
- ◆ Свалете инструмента от работната повърхност преди да изключите инструмента. Оставете инструмента да спре да се върти преди да го поставите долу.

Не използвайте дискове за шлифване/рязане на ръбове за шлифване на повърхности, защото тези дискове не са създадени за странично налягане, което се получава при шлифване на повърхности. Може да се стигне до счупване на диск и сериозно нараняване.

### Завършване на повърхността с шлифовачи дискове

- ◆ Оставете инструмента да достигне пълни обороти преди да докоснете инструмента в работната повърхност.
- ◆ Приложете минимално налягане към работната повърхност, като оставите инструмента да работи на високи обороти. Темпото на шлифване е най-голямо, когато инструментът работи при високи обороти.
- ◆ Поддържайте ъгъл от 5° до 10° между инструмента и работната повърхност.
- ◆ Непрекъснато движете инструмента напред и назад, за да се избегне образуването на драскотини в работната повърхност.
- ◆ Свалете инструмента от работната повърхност преди да изключите инструмента. Оставете инструмента да спре да се върти преди да го поставите долу.

### Използване на шлифовачи поддържащи платки

Изберете дисковете с правилна големина на песъчинките на дисковете. Шлифовъчните дискове са на разположение в различни големина на песъчинките. Грубите песъчинки имат по-високи обороти при сваляне на материал и при по-грубо шлифване на повърхности. По-фините песъчинки свалят материали на по-ниски обороти и шлифват по-фино повърхности. Започнете с дискове с едри песъчинки за по-грубо сваляне на материала. След това преминете на шкурка със средно големи песъчинки и завършете с диск с фини песъчинки за оптимален завършек.

- ◆ Груби 16 - 30 песъчинки
- ◆ Средни 36 - 80 песъчинки
- ◆ Фини 100 - 120 песъчинки
- ◆ Много фини 150 - 180 песъчинки
- ◆ Оставете инструмента да достигне пълни обороти преди да докоснете инструмента в работната повърхност.
- ◆ Приложете минимално налягане към работната повърхност, като оставите инструмента да работи на високи обороти. Темпото на шлифване е най-голямо, когато инструментът работи при високи обороти.
- ◆ Поддържайте ъгъл от 5° до 15° между инструмента и работната повърхност. Шлифовъчният диск трябва да бъде в контакт с приблизително един инч (25 мм) от работната повърхност.
- ◆ Постоянно местете инструмента в права линия, за да предотвратите изгаряне и изврътане на работната повърхност. Оставянето на инструмента на работната повърхност да спре без да се движи или движено на инструмента с кръгови движения може да доведе до изгаряне и спираловидни следи по работната повърхност.
- ◆ Свалете инструмента от работната повърхност преди да изключите инструмента. Оставете инструмента да спре да се върти преди да го поставите долу.

### Използване на телени конусовидни четки и телени дискове

Телените дискове и четки може да се използват за сваляне на ръжда, налепи и боя, както и за заглаждане на неравни повърхности.

**Забележка:** Същите предпазни мерки трябва да бъдат взети, когато се сваля боя с телена четка, както при свалянето на боя с шкурка.

- ◆ Оставете инструмента да достигне пълни обороти преди да докоснете инструмента в работната повърхност.
- ◆ Приложете минимално налягане към работната повърхност, като оставите инструмента да работи

на високи обороти. Темпото на сваляне на материал е най-голямо, когато инструментът работи при високи обороти.

- ◆ Поддържайте ъгъл от 5° до 10° между инструмента и работната повърхност за телени четки.
- ◆ Поддържайте контакт между ръба на диска и работната повърхност с телените дискове.
- ◆ Непрекъснато движете инструмента напред и назад, за да се избегнете образуването на драскотини в работната повърхност. Оставянето на инструмента на работната повърхност да спре без да се движи или движено на инструмента с кръгови движения може да доведе до изгаряне и спираловидни следи по работната повърхност.
- ◆ Свалете инструмента от работната повърхност преди да изключите инструмента. Оставете инструмента да спре да се върти преди да го поставите долу.

Работете с повишено внимание, когато работите над ръба, понеже може да се получи внезапно, рязко движение на шлайф машината.

### Предпазни мерки при сваляне на боя със шкурка и с телена четка

- ◆ Свалянето на бои на оловна основа с шкурка НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА поради трудността в контролирането на замърсения прах. Най-голямата опасност от натравяне с олово е при деца и бременни жени.
- ◆ Понеже е трудно да се прецени дали една боя съдържа олово без химически анализ, ние препоръчваме да се вземат следните предпазни мерки при сваляне на боя с шкурка:

#### Лична безопасност

- ◆ В зоната на сваляне на боя с шкурка не трябва да влизат деца или бременни жени, докато не бъде напълно почистена.
- ◆ Всички хора с достъп до тази зона трябва да се носят маска или респиратор за защита от праха. Филтърът трябва да се сменя ежедневно или когато се появяват трудности при дишането с маската или респиратора.

**Забележка:** Трябва да се носят само маски, подходящи за работа с прах от оловни бои и изпарения. Обикновенните маски не предлагат необходимата защита. Консултирайте се с дилър на такива продукти за подходяща защита.

- ◆ В зоната на работа НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЯДЕ, ПИЕ ИЛИ ПУШЕ, за да се предотврати поглъщане на замърсени частици. Работниците трябва да се измият и почистят ПРЕДИ да се хранят, пият или пушат. В работната зона не трябва да се оставя храна, напитки или цигари, за да не се замърсят от праха.

### Безопасност на околната среда

- ◆ Боята трябва да се сваля по начин, по който да се сведе до минимум образуването на прах.
- ◆ Зоните на сваляне на боя трябва да се запечатат с найлонови листове с дебелина 4 микрона.
- ◆ Работата с шкурка трябва да се извършва по начин, по който да се намали преноса на прах извън работната зона.

### Почистване и изхвърляне на отпадъци

- ◆ Всички повърхности в работната зона трябва ежедневно да се обработват с прахосмукачка до окончателно приключване на работата с шкурка. Торбичките за прах от прахосмукачката трябва често да се сменят.
- ◆ Трябва да съберете и изхвърлите всички пластмасови и други частици и отпадъци. Те трябва да се поставят в запечатани контейнери за отпадъци и да се изхвърлят чрез обикновените процедури за събиране на отпадъци. По време на чистене, децата и бременните жени трябва да са изолирани от работната зона.
- ◆ Всички играчки, мебели и прибори, които могат да се измият, трябва да се почистят изцяло преди повторна употреба.

### Използване на дискове за рязане

Не използвайте дискове за шлифване/рязане на ръбове за шлифване на повърхности, защото тези дискове не са създадени за странично налягане, което се получава при шлифване на повърхности. Може да се стигне до счупване на диск и сериозно нараняване.

- ◆ Оставете инструмента да достигне пълни обороти преди да докоснете инструмента в работната повърхност.
- ◆ Приложете минимално налягане към работната повърхност, като оставите инструмента да работи на високи обороти. Темпото на шлайфане е най-голямо, когато инструментът работи при високи обороти.
- ◆ След като започнете да режете и сте направили разрез в обработвания детайл, не променяйте ъгъла на рязане. Промяната на ъгъла ще причини огъване на диска и може да доведе до счупване на диска.
- ◆ Свалете инструмента от работната повърхност преди да изключите инструмента. Оставете инструмента да спре да се върти преди да го поставите долу.

### Поддръжка

Вашият акумулаторен/кабелен уред/инструмент на Stanley Fat Max е създаден за продължителна и дългосрочна работа с минимална поддръжка. Продължителната и задоволителна работа зависи от правилната грижа за инструмента и от редовното му почистване.

**Предупреждение!** Преди извършването на каквато и да е поддръжка на жичен или безжичен електроинструмент:

- ◆ Изключете инструмента/уреда и от електрическата мрежа.
- ◆ Или изключете и свалете батерията от уреда/инструмента, ако уреда/инструмента има отделен пакет с батерии.
- ◆ Или източете батерията докрай, ако е интегрална и след това изключете.
- ◆ Изключете зарядното устройство преди почистване. Вашето зарядно не изисква никаква поддръжка, освен редовно почистване.
- ◆ Редовно почиствайте вентилационните отвори на вашия уред/инструмент/зарядно устройство, като използвате мека четка или сухо парче плат.
- ◆ Редовно почиствайте кожуха на мотора, като използвате мокра кърпа. Не използвайте абразивен препарат или такъв на разтворителна основа.
- ◆ Редовно отваряйте патронника и го потупвайте, за да махнете прахта от вътрешността (когато е монтиран).

## Защита на околната среда



Разделно събиране. Продуктът не трябва да се изхвърля с обикновените битови отпадъци.

Ако някога решите, че вашият Stanley Fat Max продукт има нужда от замяна, или ако вече не ви е необходим, не го изхвърляйте с битовите отпадъци. Занесете този продукт в съответния пункт.



Разделното събиране на използваните продукти и опаковки позволява рециклирането на материалите и нановото им използване. Повторното използване на рециклираните материали помага за предпазване на околната среда от замърсяване и намалява необходимостта от сурови суровини.

Местните разпоредби може да предоставят отделно събиране на електрически продукти от вашия дом, в пунктове за събиране или до търговския обект, където е закупен новия продукт.

Stanley Europe предоставя възможност за събиране и рециклиране на продуктите на Stanley Fat Max, след като вече не могат да бъдат в експлоатация. За да се възползвате от тази услуга, моля, върнете вашия продукт на всеки авторизиран агент за сервиз, който ще го приеме от наше име.

Можете да проверите местонахождението на вашият най-близък авторизиран сервиз, като се свържете с местния офис на Stanley Europe на адреса, посочен

в това ръководство. Отделно от това, на нашия уеб сайт можете да намерите пълен списък на упълномощените сервизни агенти на Stanley Europe, както и информация за нашата следпродажбена поддръжка и контакти, които са на разположение на: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Батерии



Батериите на Stanley Fat Max могат да бъдат презареждани многократно. В края на техния живот, изхвърлете батериите с грижа за околната среда:

- ◆ Напълно източете батерията, след това я свалете от инструмента.
- ◆ NiCd, NiMH и Li-Ion батерии могат да бъдат рециклирани. Занесете ги до който и да е лицензиран сервизен агент или до местната станция за рециклаж.

## Технически данни

FMC761 (H1)		
Напрежение	$V_{DC}$	18
Обороти без товар	мин <sup>-1</sup>	8 500
Дисков диаметър	мм	125
Диаметър на отвора на диска	мм	22
Максимална плътност на диска		
шлифоваш диск	мм	6
режещи дискове	мм	3,5
Диаметър на шпиндела		M14
Дължина на шпиндела (с монтиран вътрешен фланец)	мм	14
Дължина на шпиндела (без монтиран вътрешен фланец)	мм	19,5
Тегло	кг	2,9

Зарядно устройство FMC690L тип. 1		
Входящо напрежение	$V_{AC}$	220-240
Изходно напрежение	$V_{DC}$	20 (макс.)
Ток	A	2
Приблизително време за зареждане	мин	120

Батерия FMC688L		
Напрежение	$V_{DC}$	18
Капацитет	Ah	4,0
Тип		Li-Ion

$L_{PA}$  (звуково налягане) 80,5 dB(A), колебание (K) 3 dB(A)

$L_{WA}$  (звукова мощност) 91,5 dB(A), колебание (K) 3 dB(A)

Общи стойности на вибрациите (триаксална векторна сума) според EN 60745:
Шлифование на повърхност ( $a_{h,sc}$ ) 3,9 м/с <sup>2</sup> , колебание (К) 1,5 м/с <sup>2</sup>
Полиране ( $a_{h,p}$ ) 2,0 м/с <sup>2</sup> , колебание (К) 1,5 м/с <sup>2</sup>
Шлифование с диск ( $a_{h,ds}$ ) 4,5 м/с <sup>2</sup> , колебание (К) 1,5 м/с <sup>2</sup>

**Внимание!** Приложения като при отрязване или полиране с телена четка може да имат различни излъчвани вибрации.

## Декларация за съответствие с изискванията на ЕО МАШИННА ДИРЕКТИВА



### Акумулаторен ъглошлайф - FMC761

Stanley Europe декларира, че тези продукти, описани под "технически данни" са в съответствие с: 2006/42/ЕС, EN 60745-1, EN 60745-2-3.

Тези продукти, също така, са съобразени с Директива 2004/108/ЕС и 2011/65/EU. За повече информация, моля, свържете със Stanley Europe на следния адрес или се обърнете към задната страна на ръководството.

Долуподписаният е отговорен за компилацията на техническия файл и прави тази декларация от името на Stanley Europe.

Кевин Хюит  
Вицепрезидент Global  
Engineering  
Stanley Europe, Egide  
Walschaertsstraat 14-18,  
2800 Mechelen, Белгия  
25/02/2014

## Гаранция

Ние в Stanley Europe сме уверени в качеството на своите продукти и предлагаме изключителна гаранция за професионалните потребители на продукта. Тази гаранция е само допълнение към вашите законови договорни права като частен непрофесионален потребител. Гаранцията е валидна на територията на страните членки на ЕС и на европейската свободна търговска зона.

## ЕДНОГОДИШНА ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ

Ако вашият продукт на Stanley Fat Max се повреди вследствие на дефектни материали или изработка в рамките на 12 месеца от датата на покупката, Stanley Europe гарантира, че ще замени всички дефектни части безплатно или - по наша преценка - ще подмени безплатно, при условие, че:

- ◆ Продуктът е бил използван по предназначение и в съответствие с инструкциите за употреба.

- ◆ Продуктът е подложен на нормално износване;
- ◆ Не са извършвани ремонти от неупълномощени лица;
- ◆ Представено е доказателство за покупка.
- ◆ Продуктът на Stanley Fat Max е върнат в пълен комплект с всички оригинални компоненти

Ако желаете да предявите иск, се свържете с вашия дистрибутор или проверете къде се намира най-близкият оторизиран агент на Stanley Fat Max в каталога на Stanley Fat Max или се свържете с вашия местен офис на Stanley на посочения в ръководството адрес. Отделно от това, на нашия уеб сайт можете да намерите пълен списък на агентите на Stanley Fat Max, както и информация за нашата следпродажбена поддръжка и контакти, които са на разположение на: [www.stanley.eu/3](http://www.stanley.eu/3).

Stanley Black & Decker  
Phoenicia Business Center  
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,  
Sector 3 Bucuresti  
Telefon: +4021.320.61.04/05

Таблица на аксесоари за шлифване и рязане

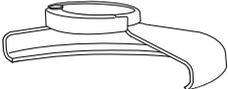
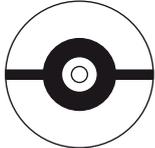
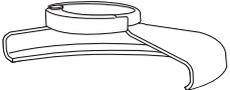
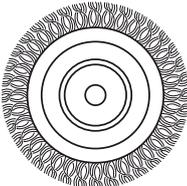
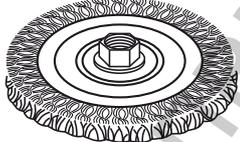
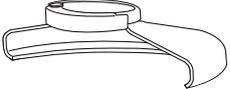
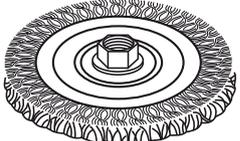
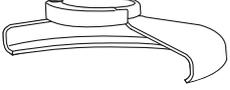
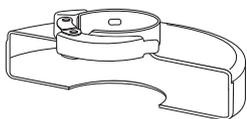
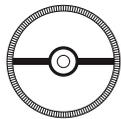
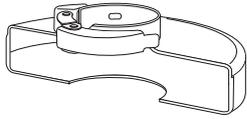
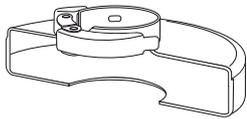
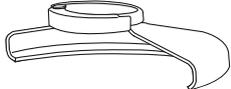
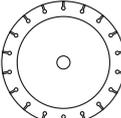
Тип на предпазителя	Аксесоар	Описание	Монтиране на шлайф
 <p>ПРЕДПАЗИТЕЛ ТИП 27</p>		<p>Шлифоващ диск с притиснат център</p>	 Тип 27 предпазител
		<p>Телени колела</p>	 Опорен фланец  Колело тип 27 с притиснат център
		<p>Телени колела с резбована гайка</p>	 Резбована закрепваща гайка  Тип 27 предпазител  Телено колело
		<p>Телена четка тип камбана с резбована гайка</p>	 Тип 27 предпазител  Телена четка

Таблица на аксесоари за шлифване и рязане

Тип на предпазителя	Аксесоар	Описание	Монтиране на шлайф
 <b>ПРЕДПАЗИТЕЛ ТИП 1</b>		Режещ диск за зидария, свързан	 Тип 1 предпазител
		Режещ диск за метали, свързан	 Опорен фланец   Режещо колело
 <b>ПРЕДПАЗИТЕЛ ТИП 1 - или</b>   <b>ПРЕДПАЗИТЕЛ ТИП 27</b>		Диамантен диск за рязане	 Резбована закрепваща гайка

Ташев-Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)

Ташев-Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)

Ташев-Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)